

## Инструкция по монтажу

### Кабельные проходки по модульной системе тип EMV (с электромагнитной изоляцией)



Замерить диаметры кабелей, определение EMV-модулей (согласно рамочному плану). Смазать внутренние поверхности рамы защитной пастой P1. Удалить изоляцию кабеля в области соприкосновения с рамой длиной примерно 15 мм.



Смазать EMV-модули со всех сторон защитной пастой P1.



Вставить модули по направлению стрелки, обратите внимание на печать на передней части модуля (жёлтые полоски/сетка).



После каждого ряда класть пластину (повышает эффект герметичности)



Заполнить свободные ряды цельными модулями..



.... смазать компрессионный блок EMV со всех сторон жировой смазкой или защитной пастой. Задвинуть компрессионный блок, при этом нажимая только на головку болта. Болт с колесиком SW17 завинтить.